

Цифровой Мультиметр Модель: ZOTEK-ZTM1 Руководство Пользователя

Все права защищены. Технические характеристики могут быть изменены без специального уведомления.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор представляет собой цифровой мультиметр с функцией автоматического выбора диапазонов, измерением истинных среднеквадратических значений. Оснащен LCD дисплеем с подсветкой, разрядность шкалы – 6000 отсчетов. Питание прибора осуществляется с помощью батареек.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы прибором, во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или причинения вреда здоровью, следует ознакомиться с информацией, касающейся техники безопасности. Пожалуйста, используйте прибор строго по назначению, иначе защитные функции прибора могут быть выведены из строя.

- Перед началом работы прибором проверьте целостность его корпуса. Недопустимо работать прибором если на его корпусе присутствуют трещины или сколы. Проверьте надежность изоляции токоведущих частей.

- Измерения следует проводить, используя соответствующие входные гнезда и режимы измерений. Запрещается проводить измерения величин, превышающих максимально допустимые значения.

- Запрещается работать мультиметром во взрывоопасных средах, в условиях задымленности, повышенной влажности и пыли.

- При проведении измерений держите пальцы за защитными барьерами на измерительных проводах.

- Запрещается прикасаться к входным гнездам если мультиметр подключен к измеряемой цепи.

- Перед сменой режима измерения отключите все питающие напряжения схемы.

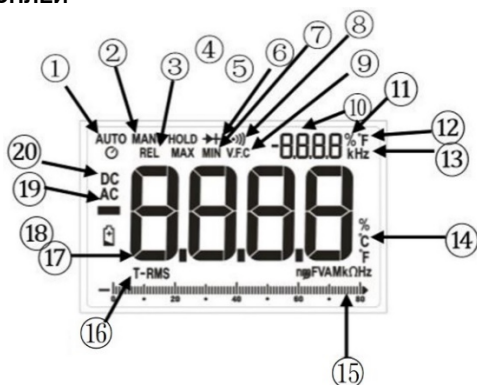
- В случае измерения напряжения свыше 25В для переменного тока (AC) и 36В для постоянного тока (DC) следует проявить особую осторожность во избежание поражения электрическим током.

- Работа с прибором при неверно установленном режиме или диапазоне представляет опасность. При превышении максимально допустимых значений выбранного диапазона на дисплее появится символ «OL».

- Низкий уровень заряда элементов питания может привести к отображению ошибочных показаний. Замените батарейки при отображении на дисплее информации о их низком уровне заряда. Не допускается проводить измерения если крышка батарейного отсека установлена ненадлежащим образом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

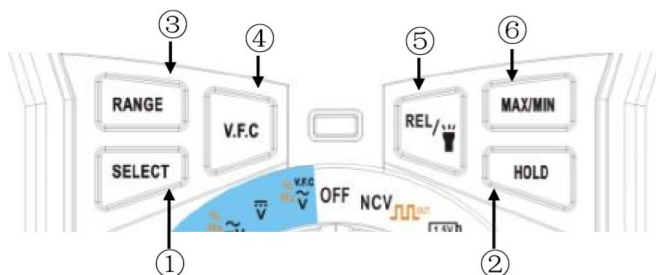
LCD-ДИСПЛЕЙ



①	AUTO	Режим автоматического выбора диапазонов. Прибор самостоятельно выбирает наиболее подходящий диапазон измерений.
②	MANUAL	Режим ручного выбора диапазонов. Наиболее подходящий диапазон измерений определяет пользователь.
③	REL	Режим относительных измерений
④	HOLD	Режим фиксации показаний на дисплее
⑤	MAX	Максимальное значение показаний.
⑥	→ 	Проверка диодов.
⑦	MIN	Минимальное значение показаний.

⑧	 	Проверка целостности цепи.
⑨	V.F.C	Измерение напряжения с варьируемой частотой.
⑩	-8888	Дополнительная область отображения данных.
⑪	%	Измерение рабочего цикла.
⑫	°C	Измерение температуры (градусы по шкале Фаренгейта или Цельсия).
⑬	Hz	Измерение частоты.
⑭	°C	Измерение температуры (градусы по шкале Фаренгейта или Цельсия).
⑮	█	Аналоговая шкала.
⑯	T-RMS	Измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения
⑰	-8888	Основная область отображения данных.
⑱	🔋	Низкий заряд элементов питания. Замените их.
⑲	AC	Переменный ток.
⑳	DC	Постоянный ток.
n k M μ m		Единицы измерения.

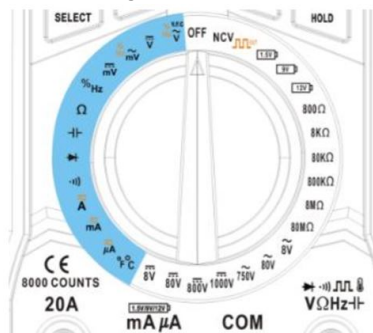
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ



①	При помощи данной кнопки выберите один из режимов измерения, установленных поворотным переключателем: 1. Частота / AC В 2. Частота / AC мВ 3. DC А / AC А 4. DC мА / AC мА 5. DC мкА / AC мкА 6. Выход прямоугольных сигналов
②	Нажмите данную кнопку для фиксации на дисплее текущего значения. При повторном нажатии данной кнопки прибор переходит в нормальный режим работы.
③	Нажмите данную кнопку для входа в режим ручного выбора диапазона. В этом режиме каждое нажатие данной кнопки увеличивает диапазон; когда будет достигнуто максимальное значение диапазона прибор снова начнет отсчет с самого малого. Для выхода из режима ручного выбора диапазона нажмите и удерживайте данную кнопку в течение нескольких секунд.
④	Используйте данную кнопку для активации режима измерения напряжения с варьируемой частотой. Для выхода из указанного режима нажмите данную кнопку повторно.
⑤	При нажатии данной кнопки прибор перейдет в режим относительных измерений. Прибор устанавливает текущее значение в качестве опорного для последующих значений. Значения на дисплее обнуляются, сохранённое значение будет вычитаться из последующих. При повторном нажатии данной кнопки прибор выйдет из режима относительных измерений.

⑥	Используйте данную кнопку для переключения между режимами отображения максимальных (MAX) и минимальных (MIN) показателей измерений. Для выхода из указанного режима нажмите данную кнопку повторно.
---	---

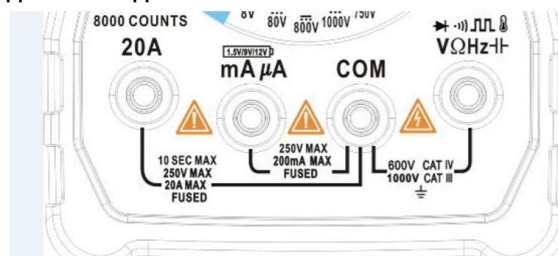
ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



OFF	<p>Установите поворотный переключатель в данную позицию для выключения прибора.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если в течение 15 минут прибор не используется, он автоматически переходит в «спящий» режим. За минуту до выключения прибор издаст пять коротких звуковых сигналов. Для повторного включения прибора после автоматического отключения, нажмите кнопку «HOLD» или поверните поворотный переключатель в позицию OFF, затем установите его в позицию, соответствующую необходимым измерениям. Для отключения функции автоматического выключения прибора – при его включении нажмите и удерживайте кнопку «SELECT», прозвучат пять звуковых сигналов, режим автоматического выключения деактивирован.
	AC B ≤750V Частота V.F.C
	DC B ≤1000V
	AC B (mB) ≤800.0mB Частота (Равна %Hz)
	DC B (mB) ≤800.0mB
%Hz symbol"/>	Частота, Рабочий цикл: 1%~99%
	Сопротивление: ≤80MΩ
	Емкость: ≤100мФ
	Диод
	Целостность цепи
	DC A: ≤20A AC A: ≤20A
	DC A: ≤800.0mA AC A: ≤800.0mA
	DC A: ≤800.0мкА AC A: ≤800.0мкА
	Цельсия: -20~1000 Фаренгейта: 4~1832
	DC B: ≤8V
	DC B: ≤80V
	DC B: ≤800V
	DC B: ≤1000V
	AC B: ≤750V
	AC B: ≤80V
	AC B: ≤8V
	Сопротивление: ≤80MΩ
	Сопротивление: ≤8MΩ
	Сопротивление: ≤800KΩ
	Сопротивление: ≤80KΩ
	Сопротивление: ≤8KΩ

800Ω	Сопротивление: ≤800Ω
	Проверка аккумуляторных батарей 12В
	Проверка аккумуляторных батарей 9В
	Проверка аккумуляторных батарей 1.5В
	Выход прямоугольных сигналов 50-5000Гц
NCV	Бесконтактное измерение значений напряжения

ВХОДНЫЕ ГНЕЗДА



20A	Входной разъем для измерения силы переменного и постоянного тока (AC/DC) до 20A.
 mA µA	Входной разъем для измерения силы переменного и постоянного тока (AC/DC) до 800mA. Входной разъем для испытания аккумуляторных батарей.
COM	Универсальный входной разъем.
 VΩHz/F	Входной разъем для измерения: 1. Напряжения AC/DC; 2. Сопротивления; 3. Емкости; 4. Частоты, 5. Температуры; 6. Проверки целостности цепи; 7. Проверки диодов; 8. Рабочего цикла; 9. Выхода прямоугольных сигналов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz/F».
- В зависимости от значения измеряемого напряжения установите поворотный переключатель в соответствующую позицию диапазона 8В-1000В. Или включите режим автоматического выбора диапазона.
- Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
- Считайте значение напряжения, отобразившееся на дисплее.

*** Запрещается превышать максимально допустимые значения напряжения, указанные в Руководстве.**
*** В процессе измерений запрещено дотрагиваться до измеряемой цепи.**

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



- Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный измерительный провод в гнездо «mAµA» (MAX значение силы измеряемого тока 800mA) или в гнездо «20A» (MAX значение силы измеряемого тока 20A) (выберите в зависимости от значения силы измеряемого тока).

- Установите поворотный переключатель в позицию , или в зависимости от силы измеряемого сигнала.
- Разомкните измеряемую цепь. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи и подайте питание.
- Считайте значение силы тока, отобразившееся на дисплее.

*** Запрещается превышать максимально допустимые значения тока, указанные в Руководстве.**

 
*** Используйте входные разъемы 20A и если измеряемая величина точно неизвестна. При необходимости переключите режим измерения на или и используйте гнездо «mAµA».**
*** В данном режиме запрещено подавать напряжение.**

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+». 
2. В зависимости от значения измеряемого сопротивления установите поворотный переключатель в соответствующую позицию диапазона 800Ω–80MΩ. Или выберите позицию .
3. Подсоедините щупы к исследуемому сопротивлению.
4. Считайте значение сопротивления, отобразившееся на дисплее.


*** Перед измерением сопротивления в цепи, убедитесь, что электропитание схемы отключено и возможные конденсаторы разряжены.**
*** В данном режиме запрещено подавать напряжение.**

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию .
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Если сопротивление будет менее 50Ω, что свидетельствует о коротком замыкании, раздастся звуковой сигнал.

 
*** В данном режиме запрещено подавать напряжение.**

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию .
3. Подключите измерительные провода к проверяемому диоду: красный провод к аноду, а чёрный – к катоду.
4. На дисплее будет показано приблизительное падение напряжения на диоде при протекании через него прямого тока.
5. При обратном подключении измерительных проводов к диоду или в случае его неисправности, на дисплее отобразится символ «OL».

 
 
*** В данном режиме запрещено подавать напряжение.**
*** Перед проверкой диодов отключите электропитание схемы и разрядите возможные конденсаторы.**

ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ

 
1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию .
3. Подключите измерительные провода к выводам конденсатора. Красный провод необходимо подключить к выводу конденсатора положительной полярности (аноду), а чёрный – к выводу отрицательной полярности (катоду).
4. Считайте значение, отобразившееся на дисплее, после его стабилизации.

*** Перед измерением емкости отключите электропитание схемы и разрядите возможные конденсаторы.**

 
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию  (в случае измерения высокой частоты при низком напряжении); или в позицию , нажмите кнопку «SELECT» для выбора режима Частоты (для измерения низкой частоты при высоком напряжении).
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Считайте значение частоты, отобразившееся на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА


1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию , нажмите кнопку «Hz%» для выбора режима измерения Рабочего цикла.
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Считайте значение рабочего цикла, отобразившееся на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Вставьте чёрный измерительный провод термопары в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию , на дисплее отобразится значение температуры окружающей среды. Для переключения шкалы °C/°F используйте кнопку «SELECT».
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.
4. Считайте значение температуры, отобразившееся на дисплее.

*** В данном режиме запрещено подавать напряжение.**

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию , стандартная частота сигналов 50Гц. Для изменения частоты нажмите кнопку «SELECT».
3. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.

*** В данном режиме запрещено подавать напряжение.**

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

1. Вставьте красный измерительный провод в гнездо «mAµA», а чёрный – в гнездо «COM».
2. при помощи поворотного переключателя возможно выбрать режим 1.5B, 9B и 12B.


Режим	1.5B	9B	12B
Ток нагрузки	10mA	10mA	10mA

3. Подключите измерительные провода к положительному и отрицательному полюсам батарейки. Считайте значение напряжения на экране прибора. Определить напряжение также возможно по цвету центрального LED-индикатора.

БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ НАПЯЖЕНИЯ

1. Для перехода в режим Бесконтактного измерения значений напряжения нажмите кнопку «NCV».
2. Проведите прибор вдоль исследуемого объекта, когда внутренний сенсор обнаружит напряжение переменного тока, прибор издаст звуковой сигнал. Чем больше напряжение, тем быстрее прозвучат звуковые сигналы.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПЯЖЕНИЯ С ВАРЬИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ

1. Вставьте чёрный измерительный провод в гнездо «COM», а красный – в гнездо «VΩHz+».
2. Установите поворотный переключатель в позицию , нажмите кнопку «V.F.C» для выбора режима Измерения напряжения с варьиремой частотой. Подключите измерительные провода к измеряемой цепи. Считайте значение напряжения, отобразившееся на дисплее.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена элементов питания и предохранителей должна производиться только после изучения надлежащего способа замены, при наличии возможности провести соответствующую калибровку, тест качества работы и эксплуатации и наличии Руководства по эксплуатации.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

Периодически протирайте корпус прибора мягкой тканью, увлажненной раствором мягкого моющего средства. Не допускается использовать абразивы или растворители. Грязь и влага на приборе могут исказить результаты измерений.
*** Перед очисткой прибора исключите подачу входных сигналов.**

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. При появлении на дисплее символа , замените батарейки, для этого:
 1. Отсоедините измерительные провода от прибора, выключите его.
 2. Выверните винты и откройте отсек батареи.
 3. Извлеките батареи и замените их новыми соответствующего типа.
 4. Закройте отсек батареи, закрепите крышку винтами.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Если предохранитель перегорел или работает некорректно, необходимо произвести его замену:

1. Отсоедините измерительные провода от прибора, выключите его.
2. Выверните четыре винта, удерживающих заднюю крышку прибора и один винт крышки отсека батареи, снимите обе крышки.
3. Замените предохранитель новым соответствующего типа.
4. Установите заднюю крышку прибора и крышку батарейного отсека, закрепите их винтами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики	
Дисплей (LCD)	8000 цифр
Выбор диапазонов	Автоматический/Ручной режимы
Материал	ABS/PVC
Частота обновления	3 раза/сек.
True RMS	√
Фиксация значений	√
Подсветка	√
Индикация разряда батареи	√
Автоотключение	√

Конструкционные параметры	
Размеры	176*91*47мм.
Вес	330г
Тип батареи	1.5В ААА * 3шт.
Гарантия	1 год

Условия окружающей среды		
Эксплуатация	Температура	0~40°C
	Влажность	<75%
Хранение	Температура	-20~60°C
	Влажность	<80%

Электрические характеристики			
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность
Напряжение DC (В), (мВ)	800.0мВ	0.1мВ	±(0.5%+3)
	8.000В	0.001В	
	80.00В	0.01В	
	800.0В	0.1В	
	1000В	01В	
Напряжение AC (В), (мВ)	800.0мВ	0.1мВ	±(1.0%+3)
	8.000В	0.001В	
	80.00В	0.01В	
	750В	1В	
Сила тока DC (А)	8.000А	0.001А	±(1.2%+3)
	20.00А	0.01А	
Сила тока DC (мА)	8.000мА	0.001мА	±(1.2%+3)
	80.00мА	0.01мА	
	800.0мА	0.1мА	
Сила тока DC (µА)	800.0µА	0.1µА	±(1.2%+3)
	8000µА	1µА	
Сила тока AC (А)	8.000А	0.001А	±(1.5 %+3)
	20.00А	0.01А	
Сила тока AC (мА)	8.000мА	0.001мА	
	80.00мА	0.01мА	
	800.0мА	0.1мА	
Сила тока AC (µА)	800.0µА	0.1µА	
	8000µА	1µА	
Сопротивление	800.0Ω	0.1Ω	±(0.5%+3)
	8.000кΩ	0.001кΩ	
	80.00кΩ	0.01кΩ	
	800.0кΩ	0.1кΩ	
	8.000МΩ	0.001МΩ	±(1.5%+3)
	80.00МΩ	0.01 МΩ	
Емкость	9.999нФ	0.001нФ	±(5.0%+20)
	99.99нФ	0.01нФ	
	999.9нФ	0.1нФ	
	9.999µФ	0.001µФ	
	99.99µФ	0.01µФ	±(2.0%+5)
	999.9µФ	0.1µФ	
	9.999мФ	0.001мФ	
	99.99 мФ	0.01мФ	
Частота	9.999Гц	0.001Гц	±(0.1%+2)
	99.99Гц	0.01Гц	
	999.9Гц	0.1Гц	
	9.999кГц	0.001кГц	
	99.99кГц	0.01кГц	
	999.9кГц	0.01кГц	

	999.9кГц	0.1кГц	
	9.999МГц	0.001МГц	
Рабочий цикл	1%~99%	0.1%	±(0.1%+2)
Температура	(-20~1000)°C	1°C	±(2.5%+5)
	(-4~1832)°F	1°F	
Проверка диодов	√		
Целостность цепи	√		
Выход прямоугольных сигналов	50-5000Гц		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина